

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор Уральского филиала  
 ООО «Газпром газомоторное топливо»

/К.Г. Складанов/

" " 2022 г.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 79**  
 Дата составления "01" марта 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»  
 Наименование структурного подразделения: Уральский филиал  
 Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Челябинск  
 Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНОЛ. АГНКС-1 ЧЕЛЯБИНСК  
 Инвентарный номер: 000001597

Характеристика объекта: Здание одноэтажное, литер В, общая площадь 621,1 кв.м. Фундамент - ж/б блоки, стены - металлические типа (сэндвич), перекрытие - сэндвич. Навес (литерВ3), общая площадь 378 кв.м. основание - ж/б, конструкции ж/б панели, перекрытия - проф.лист, заправочные островки (9 защитных ж/б стен, металл. каркас, ж/б отстойка). 2КТП630 кВА, Вентсистемы: -П-1 Вентустановка Ц14-46 -2 шт,-П-2 Вентустановка Ц4-70 -2 шт,-П-3 Вентустановка Ц4-70 -1 шт,-П-4 Вентустановка Ц4-70-2шт,-В-1 Вентустановка 06-300 -1 шт,-В-2 Вентустановка Ц4-70 -1 шт,-В-3 Вентустановка Ц4-70 -1 шт,-АВ-1 Вентустановка 06-300 -1 шт, Здание аккумуляторов газа (литер В2), фундамент - ж/б, стены- кирпичные, крыша проф.лист.

Акт технического обследования (дата, номер): "07" апреля 2021г., № 1-21

Вид ремонта: Текущий ремонт.

Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий):  
 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)

№ п/п	Характеристика дефекта	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Наименование материалов и оборудования	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК								
1	Механические повреждения, пузыри мягкой кровли	Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	68,00	Не требуется			
2		Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	п.м./м <sup>2</sup>	136/68	Не требуется			Используются ранее установленные элементы
3		Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м.п.	20,31	Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина 150мм).	пог.м	20,31	Поставщик материала - Подрядчик.
4		Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	221,40	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)	кг	885,60	Расход 4 кг/м <sup>2</sup> . Поставщик материала - Подрядчик.
		Частичный демонтаж старых рулонных покрытий и поросли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	670,00	Не требуется			
5		Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	350,00	Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог	т	5,75	Расход 16,4 кг/м <sup>2</sup> . Поставщик материала - Подрядчик.
6		Нанесение мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	816,90	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)	кг	2 450,70	Расход 3,0 кг/м <sup>2</sup> . Поставщик материала - Подрядчик.
7		Устройство ковра из стеклоткани с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	816,90	Стеклоткань ЭЗ-100 П (100)	м <sup>2</sup>	980,28	Расход на перехлест 1,2. Поставщик материала - Подрядчик.
8		Нанесение мастики (2 слой) по стеклоткани. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м.	м <sup>2</sup>	816,90	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)	кг	2 450,70	Расход 3,0 кг/м <sup>2</sup> . Поставщик материала - Подрядчик.
9		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 30 км.	т	11,23				

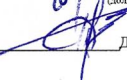
**Выводы и предложения:** Требуется оперативный ремонт кровли, ввиду постоянной протечки и попадания воды на электрическую проводку и оборудование.

Главный инженер филиала:  Я.А. Ивонин

(должность, Ф.И.О., подпись)

Руководитель АХГ филиала:  Ю.Н. Искандарова

(должность, Ф.И.О., подпись)

Ведущий инженер АХГ:  Д.Н. Спиринов

Проверил

Заместитель начальника АХО:  А.В. Смирнов

(должность, Ф.И.О., подпись)