

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Уральского филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»

(И.И. Складанов/

2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 82
Дата составления "01" марта 2021 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Наименование структурного подразделения: Уральский филиал
Наименование МВЗ: АГНКС-3 г. Челябинск
Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНИЧ. АГНКС №3 ЧЕЛЯБИНСК
Инвентарный номер: 000001670

Характеристика объекта: Здание площадью 759,8 кв.м, фундамент бетонный ленточный, стены-сэндвич, перекрытия-сэндвич, кровля - сэндвич; отопление от электричества; водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляционные системы; устройство цифровой записи; кран мостовой ручной однобалочный подвесной, заземляющее устройство.

Акт технического обследования (дата, номер): "12" ноября 2021г., № 4

Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий):
СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)

№ п/п	Характеристика дефекта	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Наименование материалов и оборудования	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК								
1	Механические повреждения, пузыри мягкой кровли	Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	37,92	Не требуется			
2		Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	п.м./м ²	75,84/37,92	Не требуется			Используются ранее установленные элементы
3		Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м.п.	18,96	Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина 150мм).	пог.м	18,96	Поставщик материала - Подрядчик.
4		Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	110,70	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)	кг	442,80	Расход 4 кг/м ² . Поставщик материала - Подрядчик.
		Частичный демонтаж старых рулонных покрытий и поросли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	351,00	Не требуется			
5		Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	229,72	Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог	т	3,77	Расход 16,4 кг/м ² . Поставщик материала - Подрядчик.
6		Нанесение мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	536,18	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)	кг	1 608,53	Расход 3,0 кг/м ² . Поставщик материала - Подрядчик.
7		Устройство ковра из стеклоткани с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	536,18	Стеклоткань ЭЗ-100 П (100)	м ²	643,41	Расход на перехлест 1,2. Поставщик материала - Подрядчик.
8		Нанесение мастики (2 слой) по стеклоткани. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.	м ²	536,18	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)	кг	1 608,53	Расход 3,0 кг/м ² . Поставщик материала - Подрядчик.
9		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 10 км.	т	10,53				

Выводы и предложения: Требуется оперативный ремонт кровли, ввиду постоянной протечки и попадания воды на электрическую проводку и оборудование.

Главный инженер филиала : _____ Я.А. Ивоинн

(должность, Ф.И.О., подпись)

Руководитель АХГ филиала : _____ Ю.Н. Искадарова

(должность, Ф.И.О., подпись)

Ведущий инженер АХГ : _____ Д.Н. Спилов

(должность, Ф.И.О., подпись)

Проверил
Заместитель начальника АХО : _____ А.В. Смирнов